



PEUGEOT

X

DIRECTION APRES-VENTE PEUGEOT



TALBOT

Korjaamokirjaan

TÄMÄ HUOLTOTIEDOTUS SIIJOITETAAN

7

OSASTO

INFORMATION SERVICE

MALLIT: PEUGEOT 504, 505 ja 604

ASIA: OHJAUSTEHOSTIMEN VENTTIILIN KORJAUS VUOSIMALLIIN 1984 (1) ASTI

Ohjaustehostimen venttiilissä saattaa esiintyä kahdenlaista neste-
vuotoa:

- vuoto ulospäin joko ylä- tai alatiivisteen kautta
- sisäinen vuoto venttiilien sisällä olevien tiivisterenkaiden läpi.

Vikojen korjaamiseksi on tehty useita muutoksia:

- * Ylemmän ja alemman tiivisteen materiaalia muutettu $\rightarrow$ 10.81
- * Asennettu teräsvahvisteiset kaksihuuliset tiivisteet. Tämän takia venttiilin runkoa muutettu.
- ylätiiviste $\rightarrow$ 10.82
- alatiiviste $\rightarrow$ 2.83

Korjaus:

Jotta venttiilejä voitaisiin korjata sekä samalla hyötyä tuote-
parannuksista, on tehdas tehnyt 3 erilaista korjaussarjaa.

Vuodot ulospäin

- I ja II vaihe: Korjaussarja, varaosnumero 4047.02, joka sisältää III vaiheen venttiilirungon, jossa ylätiiviste ja lukkorengas on asennettuna ja alatiiviste irtonaisena sekä rasva tiivisteiden huulia varten.
- III vaihe: Korjaussarja, varaosnumero 4047.03 sisältää tiivisteet ja lukkorenkaat.

Sisäiset vuodot

- Kaikki 3 vaihetta: Korjaussarja, varaosnumero 4047.04 sisältää 4 kpl venttiilin sisäisiä tiivisterenkaita.

(1) Vuosimallista 1984 asennettu uusi pienempi "DBA Midget" venttiili.

Huhtikuu -84



N° 1



N° .